
ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН»
Тел.: +7 (4912) 24-02-70, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru
390027 г.Рязань, ул.Новая, 51 в.

Рекомендации по монтажу распределителей тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК «Универсал»


Рязань 2018 г.

1 Монтаж теплового адаптера распределителя тепла «Пульсар»


Место монтажа теплового адаптера располагается на калаче конвектора:

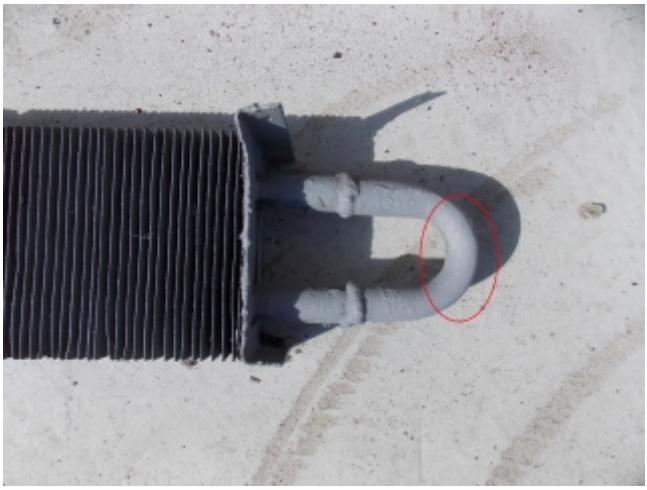

1.1 Определить места крепления приварных шпилек М3 (по центру калача конвектора). Расстояние между шпильками должно быть h= 30...55 мм :

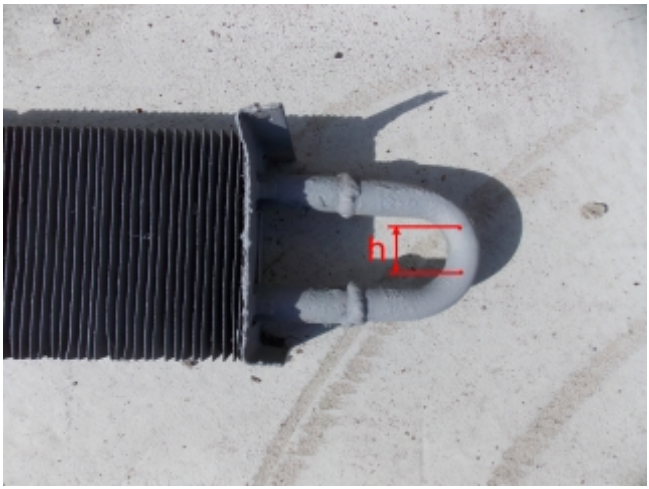

1.2 Зачистить места приварки до металлического блеска:

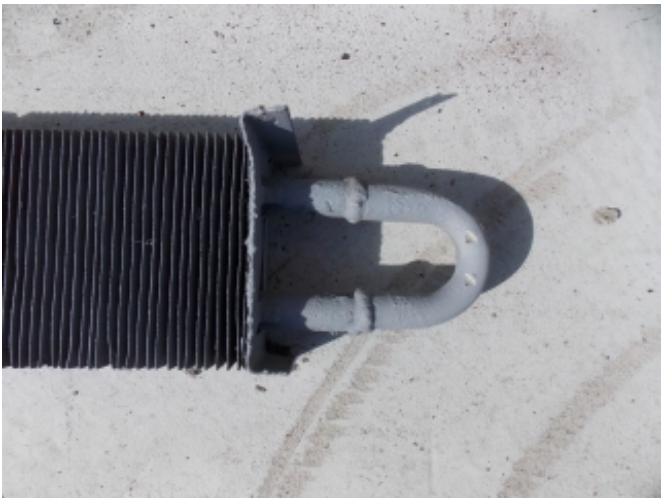

1.3 Установить на сварочном пистолете ACCU-TWIN расстояние между захватами 30...55 мм. Следуя инструкции к пистолету ACCU-TWIN, приварить шпильки М3 к калачу конвектора:



1.4 Зафиксировать стандартный тепловой адаптер, входящий в комплект поставки распределителя на приварных шпильках и закрепить при помощи двух гаек М3. Момент усилия затяжки гаек 50 сН·м.



2 Монтаж распределителя тепла «Пульсар» на конвектор

2.1 Навесить сверху распределитель на тепловой адаптер, нажать на нижнюю часть и защелкнуть пломбу, входящую в комплект поставки.



2.2 Записать в ведомость номер распределителя, номер квартиры и название помещения (номер стояка отопления).

Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК «Универсал» (монтаж с приварными шпильками)

	Тепловой адаптер	1 шт.
	Шпилька приварная М3	2 шт.
	Гайка М3	2 шт.